



調査範囲図（野田町団地 1号棟）S=1:200

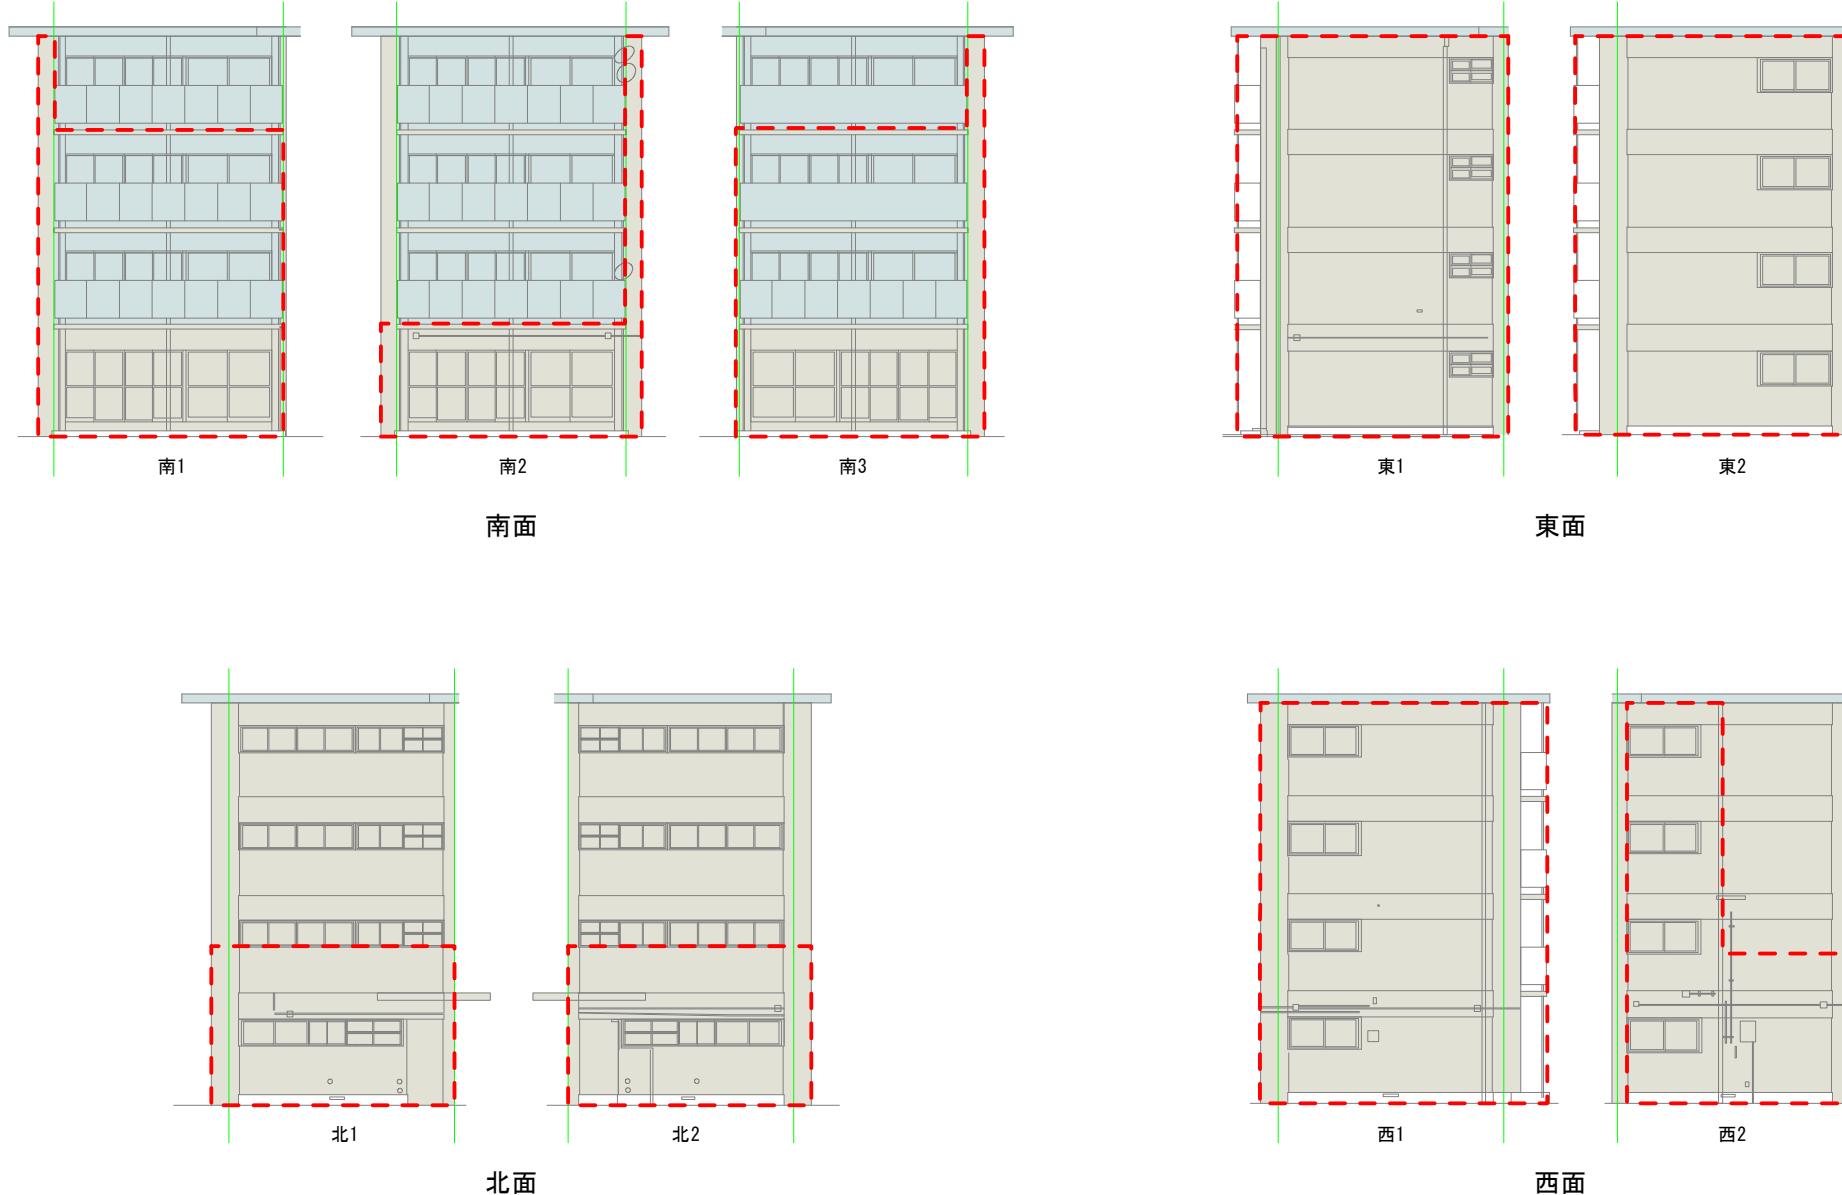


凡 例

建物調査範囲	
	外観目視法・赤外線装置法（打診併用） [開口部は目視のみ]
	外観目視法・赤外線装置法による調査範囲 [外断熱部]
	主に外観目視法による調査範囲 [鉄板, ブロック造, ベランダ内部等]
	打診法実施範囲


調査範囲図（野田町団地 2号棟）S=1:200

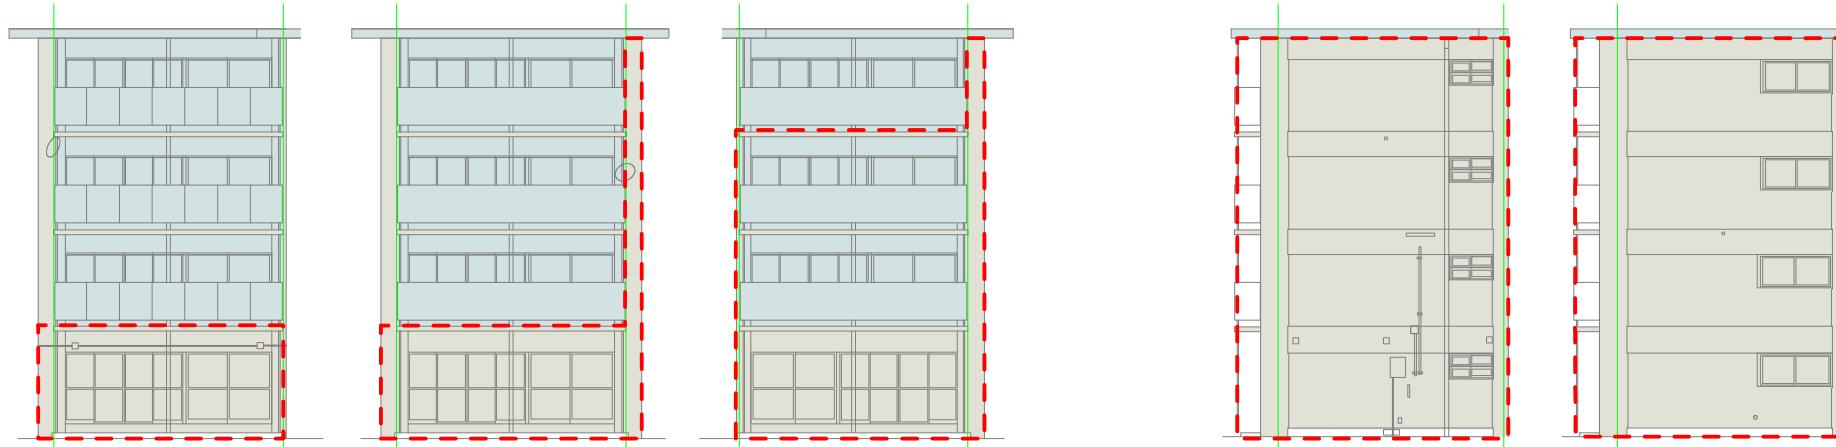

南面

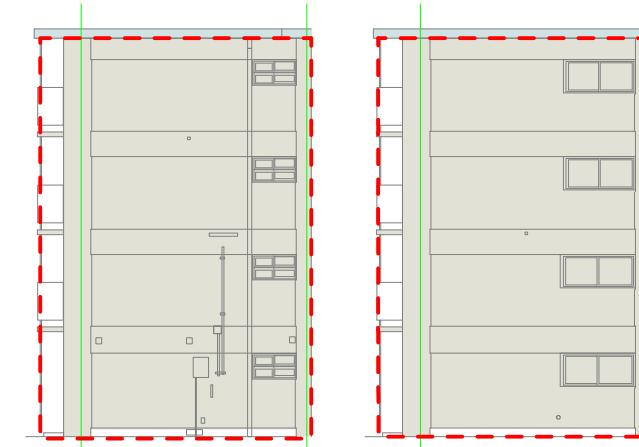

東面

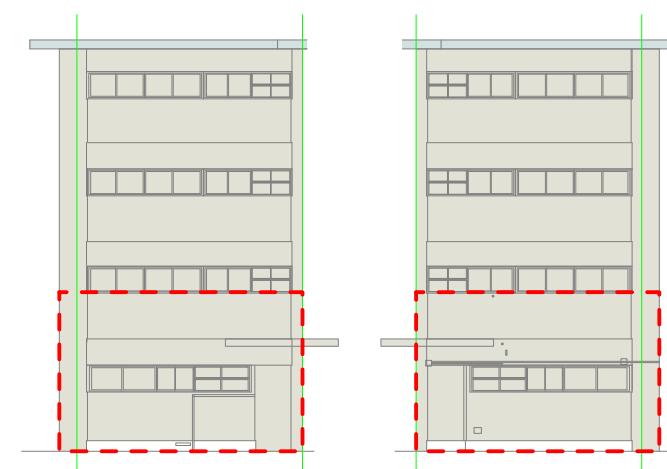

北面




西面

凡 例


建物調査範囲

- : 外観目視法・赤外線装置法（打診併用）
[開口部は目視のみ]
- : 外観目視法・赤外線装置法による調査範囲
[外断熱部]
- : 主に外観目視法による調査範囲
[鉄板、ブロック造、ベランダ内部等]
- : 打診法実施範囲

外壁劣化損傷図（野田町団地 1号棟）S=1:200

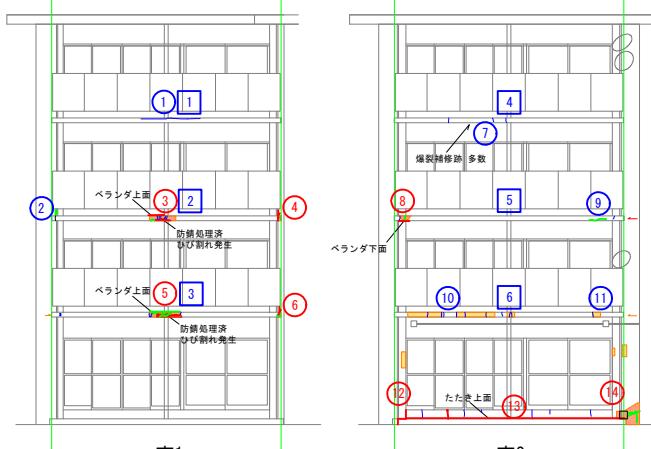


南面

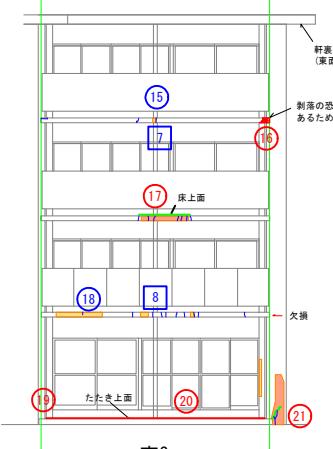

南1

南2


南3

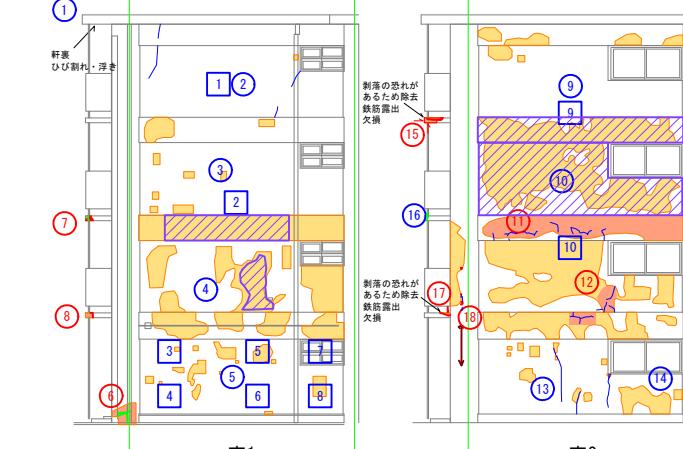

東面

東1

東2

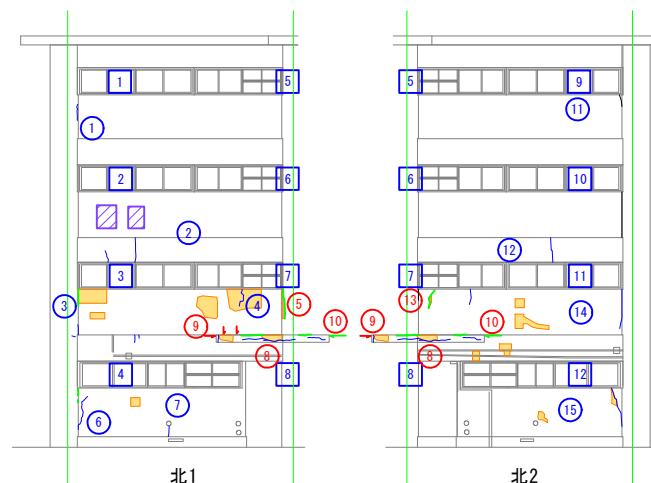

北面

北1


北2



西面

西1

西2

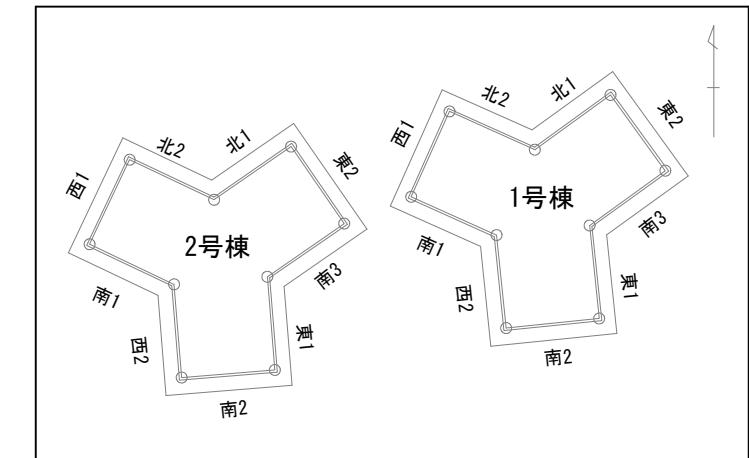

建物配置図 S=1:500

損傷ランク

- A部 : 剥落や劣化の急速な進行が懸念され補修工事の緊急性がある部位（要補修）
- B部 : 現時点では補修工事の必要性は低いが、将来補修が望ましい部位（経過観察）
- C部 : 比較的実害のない部位

部位	(損傷写真番号)	(損傷内容)
野田町団地 1号棟 南面	南- 3 5 4 6 8 12 13 14 19 20 21 16 17 21	欠損(防錆済)・ひび割れ・浮き ひび割れ(大)・浮き 【たたき】ひび割れ(大)・変位・欠損 欠損・浮き 浮き・ひび割れ ヘアクラック(水平)
	2	補修部・ひび割れ
	9	ひび割れ(水平)
	10 11 14 15 18	浮き(一部ヘアクラック含む) 補修箇所、ヘアクラック、浮き(塗膜剥離)(小)
	C部 北- 7	補修箇所、ヘアクラック、浮き(塗膜剥離)(小)
	注) B部、C部については、代表的な損傷箇所を示した	
	A部	
	B部	
	C部	

部位	(損傷写真番号)	(損傷内容)
野田町団地 1号棟 北面	北- 5 13 8 9 10 北- 1 6 3 4 7 12 14 15 C部 北- 2 11	ひび割れ・浮き 【底】ひび割れ(破碎)、ひび割れ、浮き 浮き(一部ヘアクラックを伴う) 補修箇所(注入工法)、ヘアクラック、浮き(塗膜剥離)(小)、汚れ 注) B部、C部については、代表的な損傷箇所を示した

部位	(損傷写真番号)	(損傷内容)
野田町団地 1号棟 東面	東- 1 6 8 7 11 12 15 17 16	【軒裏】浮き・ひび割れ ひび割れ・浮き 欠損(防錆済)・ひび割れ・浮き 浮き(広範囲・明瞭な変温部)・ヘアクラック 欠損・浮き・鉄筋露出 ひび割れ
	東- 2 3 4 5 9 10 13 14	浮き(一部注入工法あり)
	16	ヘアクラック、浮き(塗膜剥離)(小)
	C部 -	注) B部、C部については、代表的な損傷箇所を示した
	A部	
	B部	
	C部	


部位	(損傷写真番号)	(損傷内容)
野田町団地 1号棟 西面	西- 1 4	浮き(明瞭な変温部含む)
	西- 2 3 5 7 9 10 11 12	浮き・ひび割れ・ヘアクラック(密)
	西- 6	ヘアクラック、浮き(塗膜剥離)(小)

注) B部、C部については、代表的な損傷箇所を示した

変状箇所	● : ひび割れ(大)	— : ひび割れ(補修後)
	— : ひび割れ	
	— : ヘアクラック [概ね0.2mm以下]	
	— : 塗膜ひび割れ	
	■ : 浮き(赤外線)	● : 浮き・剥離(劣化大)
	■ : 浮き(打診)	■ : 剥離・欠損
	△ : 塗膜剥離・剥がれ	△ : 銛び汁
	□ : 既設注入工法箇所 [赤外線による変温部から推定]	
写真位置	1 : 热赤外線画像	1 : 損傷状況
	1 : 損傷状況 (損傷ランクA)	

外壁劣化損傷図（野田町団地 1号棟）


外壁劣化損傷図（野田町団地 2号棟）S=1:200

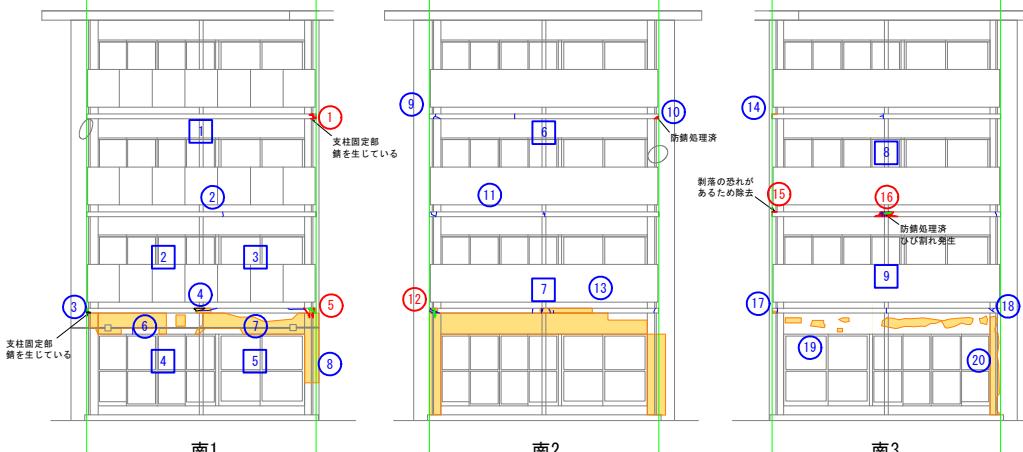

南面




東面

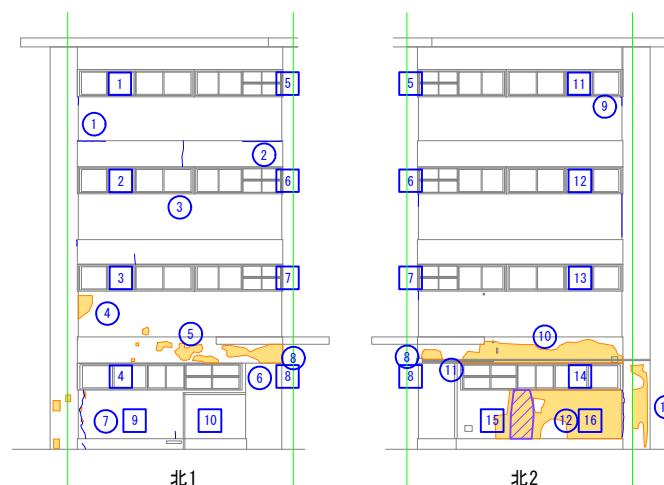

北面



西面

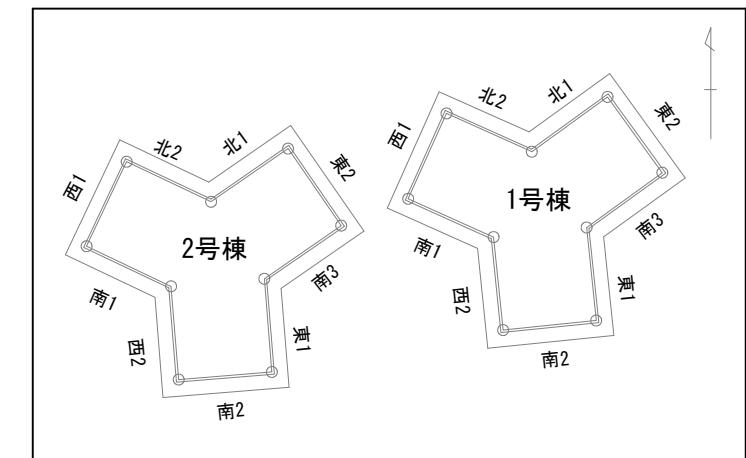

建物配置図 S=1:500

損傷ランク

- A部 : 剥落や劣化の急速な進行が懸念され補修工事の緊急性がある部位（要補修）
- B部 : 現時点では補修工事の必要性は低いが、将来補修が望ましい部位（経過観察）
- C部 : 比較的害のない部位

部位	(損傷写真 番号)	(損傷内容)
野田町団地 2号棟 南 面	A部 南- 1	欠損・錆び(支柱固定部)
	5 12	浮き・ひび割れ(密)
	15	剥離
	16	欠損(防錆隔)・ひび割れ
	南- 2 6 7 8 13 14 19 20	浮き(変温部からの推定含む)
	3	補修部・ひび割れ・浮き・錆び(支柱固定部)
	10	欠損(防錆隔)
	17	補修部・ひび割れ・浮き
	C部 北- 9 11 18	補修箇所、ヘアクラック、浮き(塗膜膨れ)(小) 注) B部、C部については、代表的な損傷箇所を示した

部位	(損傷写真 番号)	(損傷内容)
野田町団地 2号棟 北 面	A部 一	該当箇所無し
	B部 北- 4 5 6 7 8 10 11 13	浮き(一部ヘアクラックあり)
	C部 北- 1 2 3 9	ヘアクラック、浮き(塗膜膨れ)(小)、汚れ 注) B部、C部については、代表的な損傷箇所を示した

部位	(損傷写真 番号)	(損傷内容)
野田町団地 2号棟 東 面	A部 東- 3 10	浮き(広範囲・明瞭な変温部)
	5	欠損(防錆隔)・ひび割れ
	東- 1 2 4 7 8 9 10 11	浮き(一部注入工法あり)
	6	ひび割れ ヘアクラック、浮き(塗膜膨れ)(小) 注) B部、C部については、代表的な損傷箇所を示した

部位	(損傷写真 番号)	(損傷内容)
野田町団地 2号棟 西 面	A部 西- 10 11	【設備跡】剥離・切削
	西- 1 2 3 4 5	浮き(一部変温部からの推定含む)
	6 9	浮き(注入工法あり) ヘアクラック、浮き(塗膜膨れ)(小) 注) B部、C部については、代表的な損傷箇所を示した

変状箇所

- : ひび割れ(大)
- : ひび割れ
- : ヘアクラック【概ね0.2mm以下】
- : 塗膜ひび割れ
- : 浮き(赤外線)
- : 浮き(打診)
- : 塗膜膨れ・剥がれ
- : 既設注入工法箇所
[赤外線による変温部から推定]

写真位置

- : 紅外線画像
- : 損傷状況
- : 損傷状況(損傷ランクA)

外壁劣化損傷図（野田町団地 2号棟）